

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ROMULO COUTO ROCHA

TELEFONE: (24) 992152743

E-MAIL: pqdadventure@hotmail.com

ENDEREÇO: PARQUE BOM CLIMA, RUA E LT 74,BOM SUCESSO PETRÓPOLIS.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: OZONE

TIPO/MODELO: MANTRA R09

DATA DE FABRICAÇÃO: 07/03/2009

Nº DE SÉRIE: M09LK088011

TAMANHO: SIZE L 110/120 Kg

COR: BRANCO, CINZA, VERMELHO E PRETO.

DATA DE INSPEÇÃO: 17/09/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 17/09/2022 OU APÓS 100 HORAS

| RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER) | EXTRADORSO | GRAMAS |
|--|------------|--------|
| | ESQUERDO | 600 |
| | CENTRO | 600 |
| | DIREITO | 600 |

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

| POROSIDADE | EXTRADORSO | INTRADORSO | TABELA DE REFERÊNCIA SKF | |
|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | ESQUERDO 330 s | ESQUERDO 154 s | >200 s | EXCELENTE |
| PORO TEST SKF | CENTRO 493 s | CENTRO 68 s | 70 – 200 s | BOM |
| | DIREITO 527 s | DIREITO 104 s | 25 – 70 s | MÉDIO |
| | | | 18 – 25 s | FRACO |
| | | | <18 s | INAPROPRIADO |

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

| INSPEÇÃO VISUAL | Positivo/Negativo | OBSERVAÇÕES | REPAROS REALIZADOS |
|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| EXTRADORSO | positivo | | |
| INTRADORSO | positivo | | |
| BORDO DE ATAQUE | positivo | | |
| BORDO DE FUGA | positivo | | |
| PERFIL INTERNO | positivo | | |
| BANDAS DIAGONAIS | positivo | | |
| ANCORAGENS | positivo | | |
| ROLDANAS | positivo | | |
| OBSERVAÇÕES EXTRAS | – | REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS. | |

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (X)

| CÓDIGO | OBSERVAÇÕES |
|--------|--|
| | TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (X)

| CÓDIGO | MEDIDA | TIPO | RESISTÊNCIA MÍN. | RESULTADO |
|--------|--------|------|------------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES

| MEDIDA ORIGINAL | | |
|------------------|---------|-----------|
| ESQUERDO | DIREITO | DIFERENÇA |
| | | 0,000MM |
| DIFERENÇA MÁXIMA | | |
| 0,000MM | 0,000MM | |



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

| FITAS | POSITIVO | NEGATIVO | SERVIÇO REALIZADO |
|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| ROLDANAS | POSITIVO | X | X |
| COSTURAS | POSITIVO | X | X |
| SISTEMA DE ACELERAÇÃO | POSITIVO | X | X |
| MAGNETO | POSITIVO | X | X |

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS

POSITIVAS, AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 25 de agosto de 2021 válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).


Site: www.autorizadoparapente.com.br

e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

| LADO ESQ. | PADRÃO | MEDIDO | CORREÇÃO | | CARGA DE 12 KG LADO DIREITO | |
|-----------|--------|--------|----------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

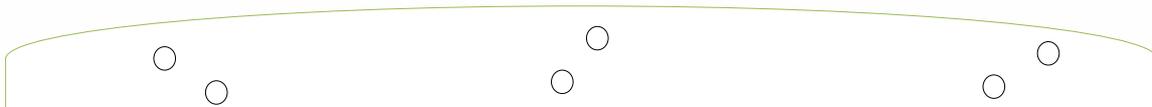

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

